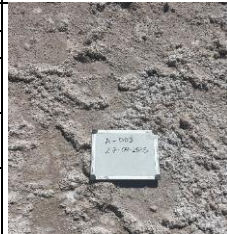


AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO 04-01 MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					A-D01	
Proyecto:	1115				Este	Norte	Elevación	
					530.166	7.190.732	3.961	
Fecha	27-04-2025							
Domo	Domo 1 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a unos 35 cm bajo el nivel de terreno, esto fue inferido en base a la observación de un ojo de agua a unos 50 m del punto de medición.							
Descripción suelo	Área a ensayar presenta costra salina de alta dureza y rugosidad color marrón. Costra con 20 cm de altura.							
Descripción entorno	Camino llega a 180 m del punto original, se corre 100 m al sur. Tomando un área de ensayo de mismo suelo.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	10:51	0	23,3	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita	
2	11:50	0	22,8	0%	✓	Despejado		
3	12:48	2,5	18,3	0%	✓	Despejado, Viento intermitente		
4	13:46	4,5	22,1	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
5	14:45	27,1	20,2	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	15:46	15,3	17,9	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	16:47	16,8	22,6	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	17:42	15,2	19,8	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Laverne							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 685 hPa / vaisala 1 / domo 1/ Se toman mediciones hasta las 17:42 por ausencia de exposición directa del sol al domo y seguridad del equipo.


AMPHOS ²¹ an RSK company	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					A-D02		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
					509.249	7.141.110	3.320	
Fecha	27-04-2025							
Domo	Domo 2 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a 25 cm desde laguna de salar a 300 m del punto de ensayo. Conductividad electrica 218700 us/cm							
Descripción suelo	Evaporita con yeso delgada de 2mm, bajo ella se encuentran arcillas con arenas.							
Descripción entorno	Camino llega directo al punto a ensayar, en sector sur existe un cerro a unos 50 m del punto.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalia climática	Observaciones	
1	10:29	0	21,7	0%	✓	Despejado	-	
2	11:27	1,1	23,1	0%	✓	Despejado		
3	12:28	2,9	17,6	0%	✓	Despejado, Viento intermitente		
4	13:31	4,6	20,9	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
5	14:30	25,4	20,2	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	15:31	14,8	17,1	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	16:29	16,5	20,9	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	17:29	14,6	21,3	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Cristobal Garrido							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 685 hPa / vaisala 1 / domo 1/ Se toman mediciones hasta las 17:29 por ausencia de exposición directa del sol al domo y seguridad del equipo.

AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					A-D03			
Proyecto:		1115 H-04			Este 514.834		Norte 7.146.743		Elevación 3.320	
Fecha		27-04-2025								
Domo		Domo 3 - vaisala 2								
Nivel freático		Se mide nivel freático desde laguna ubicada a 10 m del punto. Nivel freático a 12 cm. Conductividad electrica de 28.570 us/cm□								
Descripción suelo		Área a ensayar presenta costra salina frágil con presencia de yesos y halita de color blanco.								
Descripción entorno		Acceso por huellas de camioneta de transito anteriores. Distancia del camino principal de 1,5 km, laguna más cercana a 50 m, más lagunas en las cercanías. Punto se mueve 480 m al sur-oeste, considerando que sea el mismo tipo de suelo.								
N°Registro		Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática		Observaciones	
1		10:24	0	23,5	0%	✓	Despejado			
2		11:22	0	23,3	0%	✓	Despejado			
3		12:15	4,3	19	0%	✓	Despejado			
4		13:16	8,6	22,7	0%	✓	Despejado			
5		14:15	24,1	20,6	0%	✓	Despejado con vientos constantes			
6		15:17	14,7	19,3	0%	✓	Despejado con vientos constantes			
7		16:13	14	20	0%	✓	Despejado con vientos constantes			
8		17:15	15,4	21,1	0%		Despejado con vientos constantes			
Encargado de terreno		Javier Lavergne								
Técnico 1		Jean Aragón								
Técnico 2										
Técnico 2										

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 634 hPa / vaisala 2/ Se tomaron mediciones hasta las 17:15 dado que se estaba comenzando a esconder el sol

	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO				A-D04		
Proyecto:	1115 H-04				Este 514.929	Norte 7.146.680	Elevación 3.324
Fecha	27-04-2025						
Domo	Domo 4 - vaisala 2						
Nivel freático	Se mide nivel freático desde laguna ubicada a 10 m del punto. Nivel freático a 7 cm. Conductividad electrica de 28.570 us/cm						
Descripción suelo	Área de ensayo es en gran parte de costra salina blanda con sedimentos y yeso. Suelo con muchos hoyos por lo que es peligroso caminar en algunos puntos						
Descripción entorno	Laguna cercana a 10 mts.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalia climática	Observaciones
1	10:15	0	23,1	0%	✓	Despejado	
2	11:13	0	24	0%	✓	Despejado	
3	12:10	1,8	19,6	0%	✓	Despejado	
4	13:10	0	22,6	0%	✓	Despejado	
5	14:10	29,5	20,7	0%	✓	Despejado con vientos constantes	
6	15:12	14,1	18,9	0%	✓	Despejado con vientos constantes	
7	16:08	18,3	24,7	0%	✓	Despejado con vientos constantes	
8	17:10	15,1	20,9	0%	✓	Despejado con vientos constantes	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jean Aragón						
Técnico 2							
Técnico 2							

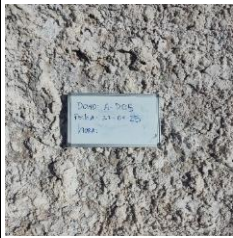		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO				A-D05		
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
Fecha	27-04-2025				509.483	7.141.162	3.320	
Domo	Domo 1 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a 20 cm bajo el nivel de terreno, en base a observación de laguna de salar ubicada a 15 m del punto de ensayo. Conductividad electrica de 211900 us/cm							
Descripción suelo	Área a ensayar presenta costra salina de evaporitas con poco relieve, color blanquecina							
Descripción entorno	Camino llega directo al punto de ensayo y a 60 m existe un cerro al lado sur.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	10:42	0,0	22,5	0%	✓	Despejado		
2	11:40	0	23,6	0%	✓	Despejado		
3	12:36	3,1	18,4	0%	✓	Despejado, Viento intermitente		
4	13:39	4,8	21,5	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
5	14:39	26,1	19,8	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	15:39	15,4	17,4	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	16:37	17,6	21,6	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	17:36	14.9	20,1	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Laverne							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 685 hPa / vaisala 1 / domo 1/ Se toman mediciones hasta las 17:36 por ausencia de exposición directa del sol al domo y seguridad del equipo.

AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO 04-01 MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D01	
Proyecto:	1115				Este	Norte	Elevación	
					530.166	7.190.732	3.961	
Fecha	25-04-2025							
Domo	Domo 1 - vaisala 1							
Nivel freático	0,34 m							
Descripción suelo	Evaporita con yeso delgada de 2mm, bajo ella se encuentran arcillas con arenas.							
Descripción entorno	Camino llega a 180 m del punto original, se corre 100 m al sur. Tomando un área de ensayo de mismo suelo.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalia climática	Observaciones	
1	9:41	17,4	16,4	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano. Rafagas de viento mayores a 50 km/h	
2	10:46	1,2	14,7	0%	✓	Despejado		
3	11:41	9,8	20,1	0%	✓	Despejado		
4	12:40	11,5	20,6	0%	✓	Despejado		
5	13:40	33,1	18,5	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	14:40	28,7	17,4	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	15:38	24,8	16,8	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	16:40	27,3	13,6	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 639hPa / vaisala 1/ domo 1 / Se tomaron mediciones hasta las 17:00 aproximadamente dado que existían rafagas de viento mayores a 50 km/h

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D02	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
Fecha	24-04-2025				529.730	7.189.292	3.987	
Domo	Domo 2 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático a 33 cm.							
Descripción suelo	Costra salina mezclada con sedimento, continua de arcillas con arena. Costra salina delgada, con altura de 10 cm.							
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 125 m del camino principal, camino en buen estado.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	10:10	16,7	15,8	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano. Rafagas de viento mayores a 50 km/h	
2	11:08	0,5	15,1	0%	✓	Despejado		
3	12:02	15,6	20,6	0%	✓	Despejado		
4	12:59	10,6	21,1	0%	✓	Despejado		
5	13:59	31,6	18,2	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	14:58	29,1	16,5	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	15:57	25,1	15,9	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	16:58	26,8	12,8	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 639hPa / vaisala 1/ domo 2/ Se tomaron mediciones hasta las 17:00 aproximadamente dado que existian rafagas de viento sobre los 50 km/h								

AMPHOS ²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D03	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
					529.675	7.189.345	3.952	
Fecha	25-04-2025							
Domo	Domo 2 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático a 33 cm							
Descripción suelo	Costra salina mezclada con sedimento y arena. Costra salina con relieve de 5 cm de altura.							
Descripción entorno	Camino de acceso en buen estado, el punto donde se realiza el ensayo se encuentra a 100 m del camino principal.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalia climática	Observaciones	
1	10:02	15,9	14,9	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita con vientos mayores a 50 km/h	
2	11:00	2,1	16,1	0%	✓	Despejado		
3	11:55	11,2	19,8	0%	✓	Despejado		
4	12:53	12,1	20,2	0%	✓	Despejado		
5	13:53	29,7	19,4	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
6	14:52	30,1	18,3	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
7	15:50	23,9	16,4	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
8	16:54	28,1	14,1	0%	✓	Despejado, Viento Constante		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 639hPa / vaisala 1 / domo 2 / Se tomaron mediciones hasta las 17:00 aproximadamente dado que existian rafagas de viento superiores a los 50 km/h								

	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					G-D04	
Proyecto:	1115 H-04				Este 531.173	Norte 7.187.576	Elevación 3.955
Fecha	25-04-2025						
Domo	Domo 1- vaisala 2						
Nivel freático	Nivel freático a 70 cm observado en laguna al costado de los puntos						
Descripción suelo	Evaporita delgada, mezclada con yeso, sedimento, ceniza volcánica y arena.						
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 30 m del camino principal, camino en buen estado. También se encuentra a 170 m del punto G-D05, al lado oeste del punto se encuentra un cerro a 200 m que bordea todo el salar.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	9:37	17,6	15,8	0%	✓	Despejado	Se observan rafagas de viento mayores a 50 km/h y a partir de las 16:30 se empezó a esconder el sol
2	10:35	0,7	15,2	0%	✓	Despejado	
3	11:36	11,1	20,4	0%	✓	Despejado	
4	12:35	12,2	20,8	0%	✓	Despejado	
5	13:34	34,5	19,2	0%	✓	Despejado	
6	14:34	30,9	19,3	0%	✓	Despejado, Viento constante	
7	15:32	25,5	19,6	0%	✓	Despejado, viento constante y rafagas de viento mayores a 50 km/h	
8	16:32	28,8	15,1	0%	✓	Despejado, viento constante y rafagas de viento mayores a 50 km/h	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jean Aragón						
Técnico 2							
Técnico 2							
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 639hPa / vaisala 2 / domo 1/ Se toman mediciones hasta las 16:30 aprox. por ocurrencia de rafagas de vientos superiores a los 50 km/h.							

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LI-D01	
Proyecto:	1115 H-04				Este 535.523	Norte 7.162.704	Elevación 3.963	
Fecha	24-04-2025							
Domo	Domo 1 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático a 16 cm, tomado a 30 metros desde el punto de medición en canal adyacente. Conductividad 35.490 ms							
Descripción suelo	Costra blanda que esta mezclada principalmente con alita, yeso y arena (arena por debajo) costra levantada entre 5 a 10 cm, no consolidada. Se rompe al ser pisada con los pies.							
Descripción entorno	Ensayo de domo esta ubicado a 30 m de un canal de agua del salar, y a 50 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 80 m del ensayo domo D02.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	9:32	1	20,2	0%	✓	Despejado	Facil acceso a puntos de muestreo	
2	10:31	0	23,7	0%	✓	Despejado	Facil acceso a puntos de muestreo	
3	11:32	0	25,1	0%	✓	Despejado	Facil acceso a puntos de muestreo	
4	12:29	12,9	21,8	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
5	13:30	16,5	21,7	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
6	14:34	25,1	18,7	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
7	15:31	27,3	20,4	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
8	16:29	34,2	9,1	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Armin Gavilan							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 636hPa / vaisala 1.								

		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LI-D02	
Proyecto:	1115 H-04				Este 535.477	Norte 7.162.629	Elevación 3.963	
Fecha	24-04-2025							
Domo	Domo 2 - vaisala 1							
Nivel freático	Nivel freático a 16 cm, tomado a 30 metros desde el punto de medición en canal adyacente. Conductividad 35.490 ms							
Descripción suelo	Costra blanda que esta mezclada principalmente con alita, yeso y arena. Costra levantada entre 5 a 10 cm, no consolidada. Sin grumos o protuberancia. Costra se rompe pisandola con los pies.							
Descripción entorno	Ensayo de domo esta a 25 m de un canal dentro del salar, y a 100 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 80 m del ensayo domo D01.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalia climática	Observaciones	
1	9:37	1	20,5	0%	✓	Despejado	Facil acceso a puntos de muestreo	
2	10:35	0	23,9	0%	✓	Despejado	Facil acceso a puntos de muestreo	
3	11:37	0	25,3	0%	✓	Despejado	Facil acceso a puntos de muestreo	
4	12:36	13,1	23,4	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
5	13:36	25,3	21,9	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
6	14:39	24,3	18,9	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
7	15:37	27,4	20,7	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
8	16:35	34,9	8,9	0%	✓	Despejado, viento constante	Facil acceso a puntos de muestreo	
Encargado de terreno	Cristóbal Garrido							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2	Tomás Ibáñez							
Técnico 2								
Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 638 hPa / vaisala1								

AMPHOS²¹ an RSK company	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D01	
Proyecto:	1115 H-04				Este 551.376	Norte 7.146.185	Elevación 3.993
Fecha	26-04-2025						
Domo	Domo 1 - vaisala 1						
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a 2 cm bajo el nivel del terreno, esto fue inferido a partir de la obsevación de lentes de agua ubicados a unos 30 m desde el punto de medición.						
Descripción suelo	Suelo del sector a ensayar consiste en costra salina delgada de unos 2 mm seguida de material sedimentario, humedad inmediata en el sector.						
Descripción entorno	Punto se encuentra en sector salino con humedad en la superficie, cercano a talud de material volcánico.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	10:21	0	6,4	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano, vientos fuertes constantes
2	11:17	15,7	20,1	0%	✓	Despejado, Viento constante	
3	12:17	22,3	17,2	0%	✓	Despejado, Viento constante	
4	13:17	46,2	15,8	0%	✓	Despejado, Viento constante	
5	14:17	51,6	13,2	0%	✓	Despejado, Viento constante	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Armin Gavilan						
Técnico 2	Tomás Ibáñez						
Técnico 2							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 634hPa / vaisala 1 / Se tomaron mediciones hasta las 14:17 debido a la ocurrencia de vientos constantes por sobre los 40 km/h, además de rafagas sostenidas con velocidades por sobre los 50 km/h.

AMPHOS²¹ an RSK company	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D02	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación
					551.430	7.146.196	3.994
Fecha	26-04-2025						
Domo	Domo 2 - vaisala 1						
Nivel freático	Nivel freático se encuentra a unos 20 cm respecto al nivel de terreno, esto fue inferido a partir de la obseveación de lentes de agua a 20 m desde el punto de medición.						
Descripción suelo	Suelo de sector a ensayar consiste en costra salina de unos 20 cm de espesor seguida de material sedimentario						
Descripción entorno	Punto se encuentra en sector salino mezclado con sedimentos, cercano a talud de material volcánico.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	10:14	0	5,9	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano, vientos fuertes constantes
2	11:12	14,9	19,8	0%	✓	Despejado, Viento constante	
3	12:13	21,9	16,8	0%	✓	Despejado, Viento constante	
4	13:11	45,3	16	0%	✓	Despejado, Viento constante	
5	14:12	49,8	12,9	0%	✓	Despejado, Viento constante	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Armin Gavilan						
Técnico 2	Tomás Ibáñez						
Técnico 2							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 634hPa / vaisala 1 / Se tomaron mediciones hasta las 14:17 debido a la ocurrencia de vientos constantes por sobre los 40 km/h, además de rafagas sostenidas con velocidades por sobre los 50 km/h.

AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D03	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación	
					549.478	7.146.385	3.965	
Fecha	26-04-2025							
Domo	Domo 2 - vaisala 2							
Nivel freático	Nivel freático a 20 cm.							
Descripción suelo	Costra salina mezclada con sedimento. Costra salina antigua, con altura de 10 a 35 cm.							
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 50 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 10 m del punto LP-D04.							
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones	
1	10:04	0	6	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano, vientos constantes mayores a 50 km/h a partir de las 13:00	
2	11:06	10,1	20,7	0%	✓	Despejado		
3	12:05	20,8	16,6	0%	✓	Despejado		
4	13:08	56,5	15,1	0%	✓	Despejado con vientos fuertes constantes		
5	14:08	53,4	14,7	0%	✓	Despejado con vientos fuertes constantes		
Encargado de terreno	Javier Lavergne							
Técnico 1	Jean Aragón							
Técnico 2								
Técnico 2								

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 634hPa / vaisala 2 / Se toman mediciones hasta las 14:08 por ocurrencia de rafagas de viento sobre los 60 km /h.

AMPHOS²¹ an RSK company	REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D04	
Proyecto:	1115 H-04				Este	Norte	Elevación
					549.481	7.146.430	3.970
Fecha	26-04-2025						
Domo	Domo 1 - vaisala 2						
Nivel freático	Nivel freático a 20 cm tomado en laguna a 50 m						
Descripción suelo	Costra blanda, mezcla entre yeso y alita consolidada. Costra levantada de 5 a 6 cm.						
Descripción entorno	El punto tiene acceso directo a 50 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 20 m del punto LP-D05.						
N°Registro	Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática	Observaciones
1	10:08	0	7,2	0%	✓	Despejado	Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano, vientos constantes mayores a 50 km/h a 50 km/h a partir de las 13:00
2	11:10	10,4	21,1	0%	✓	Despejado	
3	12:09	21,9	15,7	0%	✓	Despejado	
4	13:13	50,4	11,5	0%	✓	Despejado con vientos constantes mayores a 50 km/h	
5	14:13	51,3	14,6	0%	✓	Despejado con vientos constantes mayores a 50 km/h	
Encargado de terreno	Javier Lavergne						
Técnico 1	Jean Aragón						
Técnico 2							
Técnico 2							

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosferica 634hPa / vaisala 2 / Se toman mediciones hasta las 14:13 por ocurrencia de vientos superiores a los 50 km/h y rafagas de viento de hasta 60 km/h

AMPHOS²¹ an RSK company		REGISTRO N° MEDICIÓN EVAPORACIÓN CON DOMO					LP-D05			
Proyecto:		1115 H-04			Este		Norte		Elevación	
					549.524		7.146.409		3.966	
Fecha		26-04-2025								
Domo		Domo 2 - vaisala 2								
Nivel freático		Nivel freático a 20 cm.								
Descripción suelo		Mezcla de sedimento, arenas, limos, gravas, cenizas, material no consolidado.								
Descripción entorno		El punto se corre 431 m hacia el norte por acceso directo y a 20 m del camino principal de acceso por huella y camino en buen estado. También, se encuentra a 20 m del ensayo domo D04.								
N°Registro		Horario	Vel. Viento (km/h)	Temperatura (°C)	% de Nubosidad	Radiación directa (Marcar ✓/X)	Anomalía climática		Observaciones	
1		10:12	0	7,1	0%	✓	Despejado		Ruta de acceso expedita, sin pozo cercano, vientos constantes de 50 km/h desde las 13:00 y rafagas de viento que alcanzaron los 60 km/h	
2		11:14	25,2	19,7	0%	✓	Despejado			
3		12:13	23,6	16.6	0%	✓	Despejado			
4		13:17	50,7	12,4	0%	✓	Despejado con vientos constantes mayores a 50 km/h			
5		14:20	52,4	14,1	0%	✓	Despejado con vientos constantes mayores a 50 km/h			
Encargado de terreno		Javier Lavergne								
Técnico 1		Jean Aragón								
Técnico 2										
Técnico 3										

Observaciones/Presión atmosférica hPa (Vaisala utilizado nuevo/antiguo): Presión atmosférica 634hPa / vaisala 2 / Se toman mediciones hasta las 14:20 por vientos constantes mayores a 50 km/h y rafagas de viento que alcanzaron los 60 km/h